

Подразделение: УВР

ООО «Самарские коммунальные системы»



А. Е. Иванов

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2022-В-3-434
Капитальный ремонт - замена деревянных окон на окна из ПВХ в помещениях венткамер здания склада хлора.

Инв. № 227 Здание склада хлора

Местонахождение ОС: г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 1а

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оконные переплеты	Распаятаны, разохлись	Снятие оконных переплетов с одинарным остеклением	м ²	15,12	
2	Оконные коробки	Трещины	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	4	
3	Отлива	Деформация	Разборка мелких покрытий из листовой стали, отливов шириной 150 мм - 4 шт.	м.п.	7,2	
4	Строительный мусор		Погрузка и перевозка строительного мусора с использованием механизмов на 15 км	т	По расчёту	
5	Окна ПВХ		Установка блоков оконных из ПВХ 5-х створчатых (верхние 2- створки глухие из сэндвич-панелей каждая размером 1050х400мм; нижние 3 створки с 2-х камерным стеклопакетом (32 мм) (2 створки-глухие боковые каждая размером 700х1400мм; 1 створка по середине-поворотно-откидная размером 700х1400мм)	м ² / шт	15,12/4	
6	Откосы		Ремонт штукатурки наружных откосов цементно-известковым раствором	м ²	3	
7			Шпатлевка поверхности откосов под окраску толщ. 2 мм и грунтовка	м ²	3	
8			Окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	3	
9			Ремонт штукатурки внутренних откосов цементно-известковым раствором	м ²	8	
10			Шпатлевка поверхности откосов под окраску толщ. 2 мм и грунтовка	м ²	8	
11			Окраска откосов водоэмульсионной краской за 2 раза	м ²	8	

12	Оглива	Устройство огливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	М.п.	7,2	
<p>Начальник УВР  / С. Ю. Казанцев /</p> <p>Инженер 2 кат. ОКР  / О.Н. Печенкина /</p>					

