

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-С-3-124
для капитального ремонта отстойки иловых камер № 5,6
работы производятся на территории действующего предприятия

Инв.№1479,1507-2

Местонахождение ОС: ул. Обувная 136. Куйбышевский район.

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Отмостка	Разрушение а/б покрытия, местами отсутствует	Разборка асф/бетонного покрытия отмостки с помощью отбойных молотков толщиной 20см (а/б -5 см, щебень -15 см)	м2	68	Ширина отмостки 1м
2			Планировка площадей ручным способом (группа грунтов2)	м2	68	
3			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из песка t=15см	м2	68	
4			Устройство щебеночного основания М600 фр.20-40 t=15см	м2	68	По периметру=34мх 2шт
5			Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6л/м2	м2	68	
			Установка бортовых камней БР 100-20-8	м	68	
6			Устройство верхнего слоя отмостки МШ тип Д 5см	м2	68	Ширина отмостки 1м
7			Погрузка и перевозка мусора на расстоянии 15км	т	по расчету	

Начальник ГОКС _____ В.И.Поселеннов
Ведущий инженер УКСиР _____ М.А.Помякушина
СОСТАВИЛ: начальник УБО _____ Д.А.Абидуллаев