

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник УКСиР

ООО «Самарские коммунальные системы»

А.Е. Панов

(подпись, Ф.И.О.)

«14» 09 2022 г.

Организация-заказчик **ООО «Самарские коммунальные системы»**

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2023-В-3-388.11

Капитальный ремонт отмостки НСП № 90

(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)


ИНВ.№ 613

Местонахождение ОС: ул. Землянский проезд, 2А

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	отмостка	разрушена	Разборка бетонной отмостки вручную толщина 100мм	м ² /м ³	70/7	НСП отдельно стоящее здание
2			Разборка щебеночного основания толщиной 100мм.	м ² /м ³	70/7	
3			Выемка грунта под песчано-щебеночное основание вручную на глубину до 100 мм,	м ² /м ³	70/7	
4			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 100мм	м ³	7	Предусмотреть уклон отмостки 5-10°.
5			Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ. 100мм, М600, фракцией 20-40	м ³	7	Отметка верха отмостки д.б. выше уровня земли не более чем на 30мм.
6			Устройство цементобетонных покрытий однослойных М 200 средствами малой механизации толщиной 100мм.	м ²	70	см.схему в Приложении №1

7			Нарезка компрессионных швов в бетоне и заполнение швов герметиком, с шагом 2,5м	п.м.	29	
8	мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

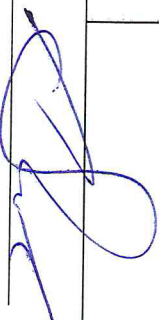

Фролов Е.С.

Инженер УКСиР



Куракина И.А.

Начальник участка ЦНС



Першин К.Г.